

圩洋线路所 CTCS-2/3 级间转换优化方案研究

周茂强

中铁第五勘察设计院集团有限公司 北京 106200

摘 要:高速铁路 CTCS-3 级、CTCS-2 级列控系统线路衔接时,尤其当衔接的线路所联络线无区间信号点时,CTCS-2/3 级间转换方案较为复杂,本文以圩洋线路所为例,研究分析短区间联络线 CTCS-2/3 列控等级转换方案的合理性。 关键词:高速铁路;短区间联络线; CTCS-2; CTCS-3; 列控等级转换

引言

随着我国高速铁路快速发展,CTCS-3级、CTCS-2级列控系统^[1-2]线路衔接越来越普遍。列控系统是高速铁路运行安全的"大脑",CTCS-2/3级间转换^[3-4]方案的合理性是决定列车跨线安全运行的关键因素。本文以徐盐铁路圩洋线路所为例,通过方案比较、优化设计和测试验证,研究分析短区间联络线CTCS-2/3列控等级转换方案,解决车载设备异常制动问题。

1原方案概况

1.1 线路概况

徐盐铁路正线设计速度 250km/h, 采用 CTCS-3 级列 控系统。本线由圩洋线路所经联络线与青盐铁路盐城北站 (CTCS-2 级) 衔接, 线路所正线设置 42 号道岔。联络线 无区间信号点及电分相,设计速度 120km/h,区间设置 C3/C2 级间转换,因区间较短,级间切换执行点常用制动距离内 RBC 数据延伸至盐城北站。

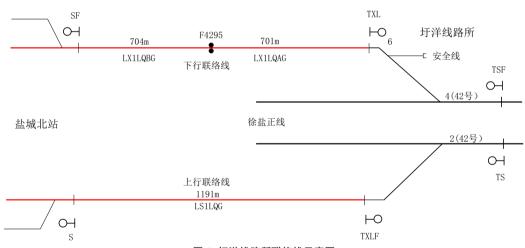



图 1 圩洋线路所联络线示意图

1.2 列控等级转换设置方案

联络线区间无信号点,C3 动车组由圩洋线路所向盐城 北运行时,在圩洋线路所上行进站信号机(TS、TSF)应答 器组 [5-6] 处由 RBC 向动车组发送 $C3 \rightarrow C2$ 预告信息,经过 联络线 $C3 \rightarrow C2$ 执行应答器组后转为 C2 等级;由盐城北站 经圩洋线路所进入徐盐正线时,在盐城北上行进站信号机 (S, SF) 应答器组处接收 RBC 呼叫连接信息,在线路所联络线进站信号机 (TXL, TXLF) 定位应答器处设置 $C2 \rightarrow C3$ 预告应答器组,在线路所正线第二个闭塞分区设置 $C2 \rightarrow C3$ 执行应答器组,如图 2 所示。



盐城北 圩洋线路所

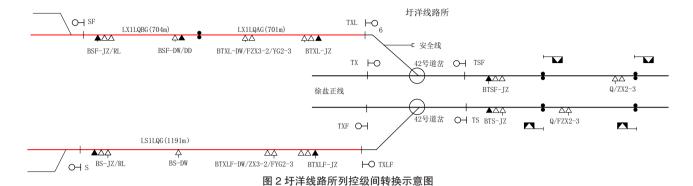

2 原方案存在的问题

2.1 故障现象

办理圩洋线路所 TS 至盐城北站的侧向通过进路,司机按顶棚速度 120km/h 运行,装备 300H 车载设备 [7-8] 的动

车组在通过圩洋线路所 BTXLF 应答器组时,因 ATP 限速 曲线突降导致触发最大常用制动,1 分钟后制动缓解,未 影响运行,后续运行正常。以下是圩洋线路所上行联络线 $C3 \rightarrow C2$ 转换示意。

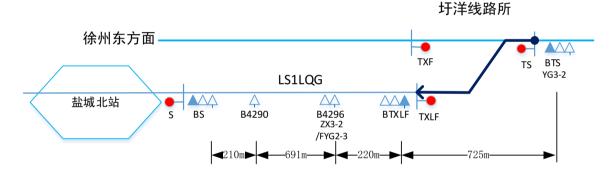


图 3 圩洋线路所上行联络线 C3→C2 转换示意图

2.2 原因分析

根据 300H 型 ATP 逻辑,车载设备经过 BTS 应答器处,从 RBC 收到 P#41 包(C3 \rightarrow C2 等级转换预告报文),C2 主控单元向 C3 主控单元报告等级转换点的目标速度。

根据《列控系统应答器应用原则》(TB/T 3484-2017)附录 B.4 的要求,侧接 -2 进路的 TSR 有效区段长度为"接车进路始端应答器至发送进路延续临时限速的应答器并延伸 80m",因此 BTS 应答器中描述的临时限速有效长度为LBTS~BTXLF+80m=805m,执行点 B4296 距 BTXLF 为 220m(大于 80m),BTS 应答器中描述的临时限速管辖范围未覆盖到级间切换执行点 B4296 应答器处。

根据《CTCS-3级列控车载设备技术条件》(TB/T

3483-2017) 8.4.5.2 规定: "车载设备临时限速信息更新失败或临时限速信息耗尽时,由临时限速引起的限速曲线 SBI 突降为 50km/h, EBI 缓降为 55km/h,同时应根据其他限速条件按最不利限制速度进行控制。"由于临时限速信息未覆盖至级间切换执行点,所以级间切换执行点 C2 主控单元的目标速度为 45km/h。

故 300H 车载设备根据等级转换点 C2 主控单元的目标 速度 45km/h 生成 C3 等级控车模式曲线。预告点到执行点距 离为 725+220=945m, 20‰下坡,不满足 120km/h 到 45km/制动距离要求, SBI 限速曲线和 EBI 限速曲线均出现突降,列车速度超过 SBI 限速曲线,车载设备触发最大常用制动,如图 4 所示。



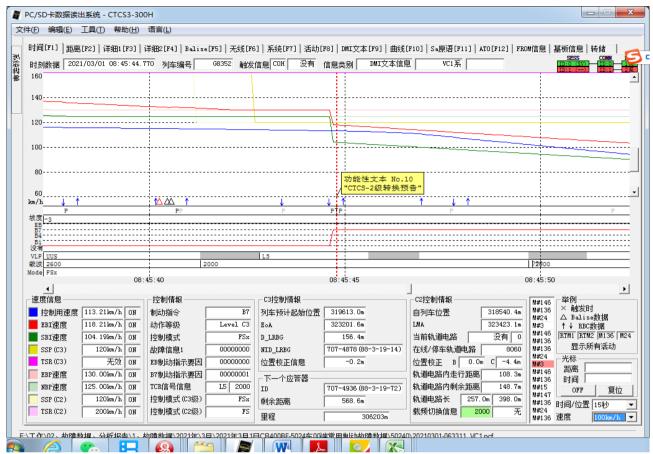


图 4 触发最大常用制动时车载数据

本次制动的表面原因是临时限速信息未覆盖至级间切换 点,但仔细分析,该处还存在其他导致车载触发制动的情况。

即便临时限速信息覆盖至执行点, 圩洋线路所至盐城 北站站间距较短, 在进行临时限速检查时, L3 检查范围除 联络线外还延伸至盐城北站内, 当 L3 检查范围内(盐城北 站内+联络线)下达小于大号码道岔侧向速度为 120km/h 的 临时限速时, TCC 停发大号码道岔预告报文(最不利情况为 先排进路、后下限速),进站口降级发 UU 码,此时从线路 所进站信号机开始 C2 速度为 45km/h。因级间切换执行点距 出站口应答器组 220m,小于一个车长,即执行点位于车尾 保持范围内,导致执行点 C2 目标速度为 45km/h。由于预告 点到执行点距离不满足预告点到执行点常用制动距离要求, 300H 车载设备同样会触发制动。

所以该级间切换处的主要问题是级间切换预告点到执行点距离不足,执行点位于车位保持范围内,预告点到执行点距离不满足最不利情况下预告点车载设备 C3 速度 120km/h 到执行点 45km/h 的常用制动距离要求。

3 优化方案

3.1 优化比较方案

为避免有临时限速时影响列车正常运行,提出6种优化方案,并于实验室基于仿真平台+实物车载设备(300H、300T)的环境对各方案进行了试验。各方案在正常情况下,均能实现优化目标,但在特殊场景下,会存在一定的限制,试验涵盖了以下场景:

- ①盐城北站办理正线接车进路;
- ②盐城北站办理侧线接车进路;
- ③盐城北站办理引导接车进路;
- ④盐城北站不办理接车进路;
- ⑤圩洋线路所侧线设置 80km/h 限速(RBC 全进路限速,TCC 全进路限速);
- ⑥联络线区间设置 80km/h 限速 (RBC 全进路限速,TCC 全进路限速);
- ⑦盐城北进站信号内方设置 80km/h 限速(RBC 精确预告, TCC 全进路限速);



⑧盐城北正线股道设置 80km/h 限速 (RBC 精确预告, TCC 全进路限速);

⑨盐城北出站信号内方设置 80km/h 限速(RBC 管辖范围之外)。

方案 1: 预告点、执行点不变,将临时限速信息覆盖至

执行点

延长 BTS 应答器中【CTCS-2】包临时限速有效区段 长度至 C3→C2 级间切换执行点 B4296 应答器组并延伸 80m, 使其覆盖等级转换点。

圩洋线路所

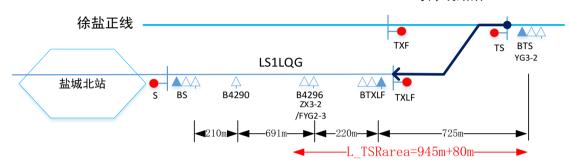


图 5 优化方案 1 示意图

试验未通过场景 1-1: 盐城北进站信号机 S 内方设置 80km/h 限速, 300T 通过预告点后制动。

原因分析:由于盐城北站内下达80km/h限速,RBC按实际限速情况控车,TCC因该限速在L3范围内,停发大号码道岔预告报文,BTS应答器描述全进路限速为80km/h。

300T 车载在经过 YG3-2 点后, 开始 C3、C2 曲线比较, 此时 C3 速度为 120km/h, C2 速度为 80km/h, 预告点 C3 与 C2 速差较大,以及预告点到执行点距离不足,不满足 20% 下坡 C3 速度 120km/h 到 C2 速度 80km/h 最大常用制动距离要求,所以 300T 过预告点时触发制动。

方案 2: 预告点移至出站口, 执行点不变

上行线 $C3 \rightarrow C2$ 等级转换执行点不变,将 $C3 \rightarrow C2$ 等级转换预告点移至出站口 BTXLF 处,仅由 RBC 发送预告信息。

图 6 优化方案 2 示意图

试验未通过场景 2-1: 盐城北进站信号机内方设置 80km/h 限速, 300T、300H通过预告点后制动。

原因分析: 预告点、执行点均位于车尾保持范围内,下限速后预告点 C2 速度为 80km/h, C3 速度为 120km/h, 300T因 C3-C2 曲线不一致导致制动。

300H 因预告点距离执行点太近,在该场景下无法满足

预告点 120km/h 到制动 80km/h 的常用制动距离要求导致制动。

方案 3: 预告点移至出站口, 执行点外移

将 $C3 \rightarrow C2$ 等级转换预告点移至出站口 BTXLF 处,仅由 RBC 发送预告信息, $C3 \rightarrow C2$ 等级转换执行点外移 691m至 B4290 处。



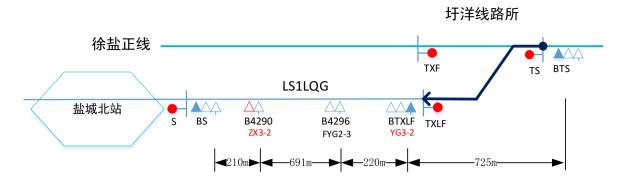


图 7 优化方案 3 示意图

试验未通过场景 3-1: 盐城北进站信号机内方设置 80km/h 限速, 300T 通过预告点后制动。

原因分析: 预告点位于车尾保持范围内,300T因预告点 C3-C2 曲线不一致导致制动,原因同方案 2。

方案 4: 预告点、执行点均外移

将 $C3 \rightarrow C2$ 等级转换预告点由出站口外移 220m 至 B4296 处,仅由 RBC 发送预告信息,将 $C3 \rightarrow C2$ 等级转换执行点外移 691m 至 B4290 处。

圩洋线路所 徐盐正线 TXF BTS TS LS1LQG 盐城北站 B4290 B4296 BTXLF BS TXLF FYG2-3 ZX3-2 -220m**--> ⋖**210m**►** -691m -725m

图 8 优化方案 4 示意图

试验未通过场景 4-1: 盐城北进站信号机内方设置 80km/h 限速, 300T 通过预告点后制动。

原因分析: 预告点位于车尾保持范围内,300T 因预告 点 C3-C2 曲线不一致导致制动,原因同方案 2。

方案 5: 预告点、执行点继续外移

将 $C3 \rightarrow C2$ 等级转换预告点移至 B4290 处,仅由 RBC 发送预告信息, $C3 \rightarrow C2$ 等级转换执行点外移至盐城北站进站口 BS 应答器处。

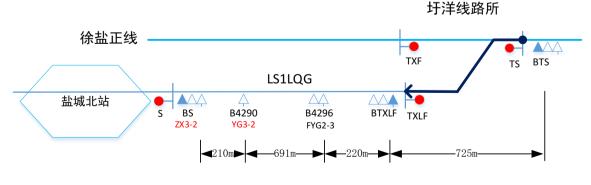


图 9 优化方案 5 示意图



试验未通过场景 5-1: 盐城北站未办理列车进路,300H通过预告点后制动,速度有5km/h左右的突降。

原因分析: 300H 车载计算 C2 曲线时会在打靶点前留 110m 安全距离,导致 C3、C2 曲线在低速区不一致,因此 列车通过 YG3-2 后,因 C3-C2 曲线不一致而制动。该问题 现象较为轻微,测试时控制车速紧贴 SBI 曲线运行才会触发制动,影响较小。

试验未通过场景 5-2: 盐城北站办理引导接车进路,

300H 转 C3 引导模式, 过 YG3-2 点后速度制动到 0。

原因分析: 300H 车载计算 C2 曲线时会在打靶点前留 110m 安全距离, 执行点距进站信号机 40m, 此时 300H 车载 C2 曲线的打靶点距进站信号机 110m, 即 C2 行车许可终点未越过 ZX3-2点,导致列车无法越过 ZX3-2点。

方案 6: 不设预告点, 仅设执行点

不设预告点,上行线 $C3 \rightarrow C2$ 等级转换执行点移至 B4290 处。

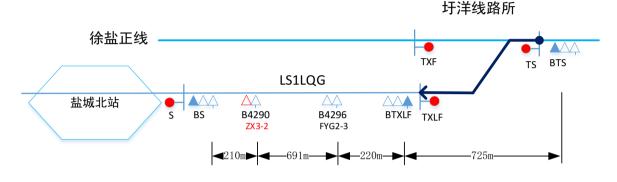


图 10 优化方案 6 示意图

试验未通过场景 6-1: 盐城北站未办理列车进路,300H通过预告点后制动,速度有5km/h 左右的突降。

原因分析: 300H 车载计算 C2 曲线时会在打靶点前留 110m 安全距离,导致 C3、C2 曲线在低速区不一致,执行点距进站信号机 250m,因此列车通过执行点后,因 C3-C2 曲线不一致而制动。

试验未通过场景 6-2: 盐城北站办理侧线接车进路,300H 通过预告点后制动,速度有 5km/h 左右的突降。

原因分析: 300H 车载 C2 曲线的打靶点为盐城北站 S 信号外方 110m, 目标速度 45km/h; C3 曲线的打靶点为盐城北站 S 信号机,目标速度 45km/h,因此列车越过执行点后由于 C3-C2 曲线有速度差产生制动。

试验未通过场景 6-3: 盐城北站办理引导接车进路,300H 过执行点后输出紧急制动。

原因分析: 300H 车载 C2 曲线的打靶点为盐城北站 S 信号外方 110m, 目标速度 0km/h; C3 曲线的打靶点为盐城北站 S 信号,目标速度 40km/h,因此列车越过执行点后由于 C3-C2 曲线有速度差产生制动。

3.2 最终优化方案

根据上述分析可知,上述6个方案均存在缺陷,需要

进一步优化。车载设备 C3 → C2 级间切换逻辑如下:

300H、300S: 收到级间转换预告信息后,以转换点的 C2 速度作为目标速度对列车速度进行控制。

300T: 收到级间转换预告信息后,实时比较 C3、C2 曲 线对列车速度进行控制。

可见 300T 车载设备对预告点、执行点 C3 和 C2 速度一致性要求非常高,若要确保 300T 能够正常通过预告点、执行点,应充分考虑有临时限速及车尾保持对 C2 速度的影响,合理确定预告点和执行点。

预告点设于岔前时,应考虑有临时限速时进站口降级为 UU 的最不利情况,此时 C2 速度为 45km/h, C3 速度为线路允许速度,因此预告点到执行点的距离应满足预告点 C3 速度到 45km/h 常用制动距离要求。

C2需要考虑车尾保持,按17辆编组"复兴号"动车组车长440m,再附加一定余量,岔后车位保持范围按500m计算,即出站口应答器组发车方向500m范围内为车尾保持范围。有临时限速时进站口降级为UU的最不利情况下,车尾保持范围内C2速度为45km/h。由于在车尾保持范围内C3速度与C2速度差异较大,因此,从300T车载逻辑角度,级间切换预告点、执行点不宜设在车尾保持范围内。



圩洋线路所与盐城北站站间距较短,无区间信号点,给级间切换执行点设置增加了很多难度。即便执行点位于圩 洋线路所岔后车尾保持范围外,因执行点位于前方站进站信 号机外方第一个闭塞分区,当前方站有限速时,将会影响联 络线执行点 C2 速度,导致 C3、C2 存在速差。即联络线执行点既要考虑岔后车尾保持,又面临前方站下限速时影响 C2 速度。

综合上述分析,提出优化方案(见图11)如下:

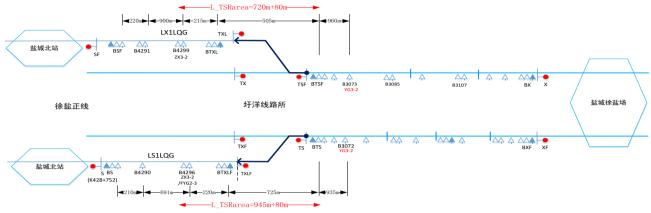


图 11 最终优化方案示意图

- 1. 维持 C3 → C2 执行点不变,优化预告点位置,上 行线预告点移至 B3072 应答器处,下行线反向预告点移至 B3073 应答器处,由 RBC 发送等级转换预告报文。(因执 行点位于车尾保持范围内,所以应拉大预告点到执行点间的 距离,满足新的预告点 C3 速度到执行点 45km/h 制动距离 再加 5s 执行点线路允许速度走行距离的要求。)
- 2. 优化 BTS 应答器中描述的临时限速管辖范围,延伸至 $C3 \rightarrow C2$ 执行点 +80m 处。
- 3. 将 BTS 应答器组中线路坡度信息移至有源应答器中描述(该应答器处正线线路为平坡,侧线线路为-20%c坡度,故将坡度信息移致有源应答器中描述。但由于有源应答器报文容量原因,需要对部分坡度信息、轨道区段信息进行合并)。

最终优化方案通过在实验室对相关车载设备进行测试, 均满足要求。

4 结束语

无区间信号点^[9] 联络线 CTCS-2/3 级间转换应答器组的 设置除了执行相关标准规范外,还应考虑车载设备逻辑,级 间切换预告点、执行点不宜设在车尾保持范围内。另外,在 工程实施时,应充分测试验证各场景下方案的合理性。

参考文献:

- [1] 国家铁路局 .TB/T 3581-2022 CTCS-3 级列控系统总体技术要求 [S]. 北京:中国铁道出版社, 2023.
- [2] 国家铁路局 .TB/T 3516-2018 CTCS-2 级列控系统总体技术要求 [S]. 北京:中国铁道出版社,2018.
- [3] 国家铁路局.TB 10007-2017 铁路信号设计规范[S]. 北京:中国铁道出版社,2017:41.
- [4] 国家铁路局 .TB 10621-2014 高速铁路设计规范 [S]. 北京:中国铁道出版社,2014:176-181.
- [5] 中国国家铁路集团有限公司 .TB/T 3484-2017 列控系统应答器应用原则 [S]. 北京:中国铁道出版社,2018.
- [6] 中国国家铁路集团有限公司 .Q/CR 769-2020 列控系统应答器应用技术条件 [S]. 北京:中国铁道出版社,2020.
- [7] 国家铁路局 .TB/T 3483-2017 CTCS-3 级列控车载设备技术条件 [S]. 北京:中国铁道出版社,2018.
- [8] 国家铁路局 .TB/T 3529-2018 CTCS-2 级列控车载设备技术条件 [S]. 北京:中国铁道出版社,2019.
- [9] 武汝涵. 高速铁路枢纽信号工程设计指南[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2023:144-147.